

Servicemelding

Produkt:
VF240Servicemeldingsnr:
2514-S001Ver:
1

Symptom


- Hull i viftehus

Årsak

- Grus og sand som er i snøen har slitt hull i viftehuset

Løsning

- Sett inn en bot av 10mm hardox i området som er slitt. Varenummer 125149050.

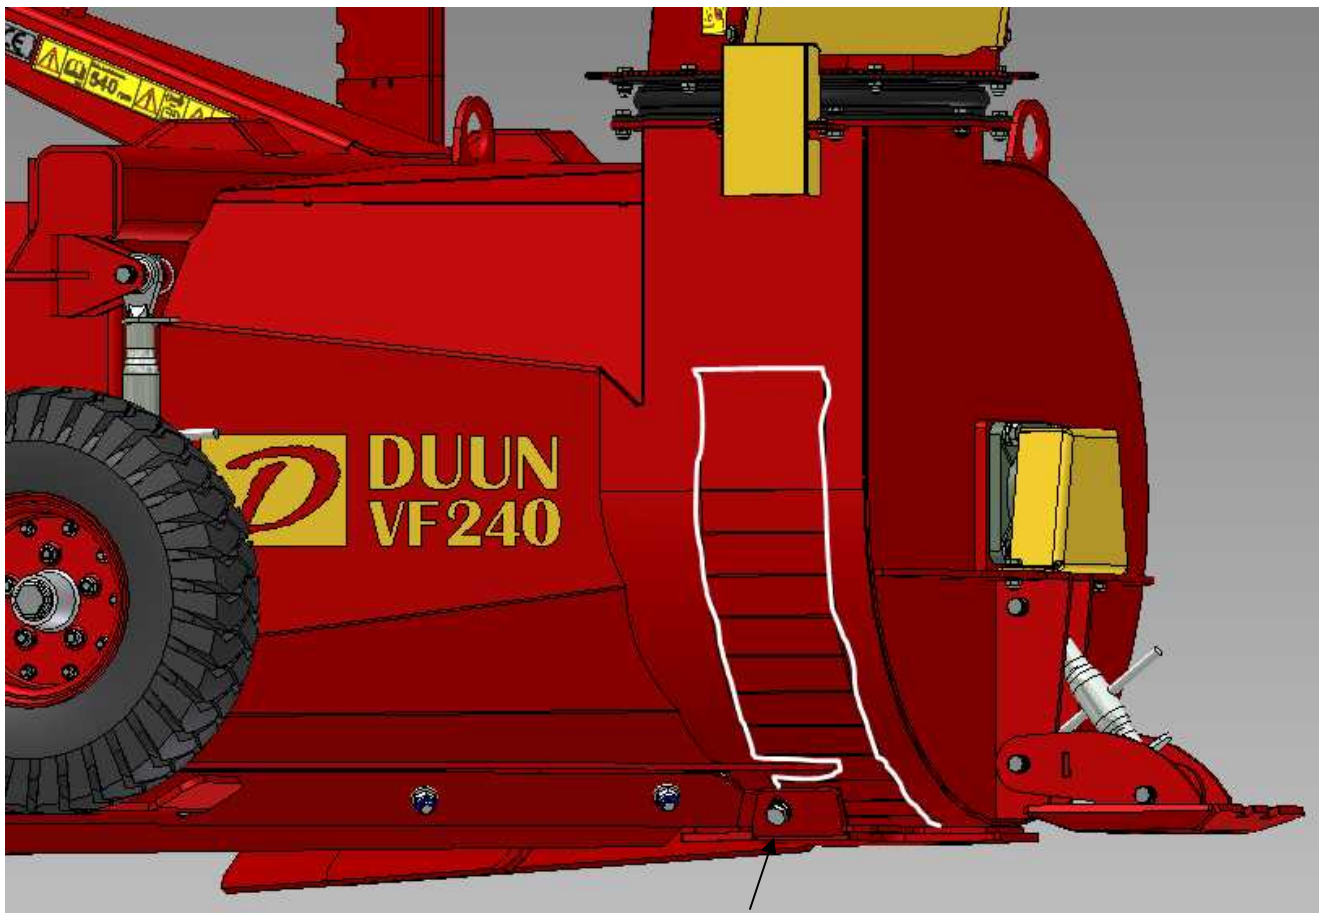

- Skru av slitestålet under viftehuset. Merket med pil.
- Ta mål av boten og tegn på viftehuset der den skal sveises inn.
- Skjær ut det oppmerkede området. Skjær ut rundt avstiverstag og puss til dette etterpå for å få den nye boten på plass.
- Punkt den nye boten fast og helsveis etterpå. Sveis også avstiverstaget fast i den nye boten.