

# Servicemelding

Produkt:  
TF255Servicemeldingsnr:  
2520-S001Ver:  
1

## Symptom

- Hull i viftehus

## Årsak

- Grus og sand som er i snøen har slitt hull i viftehuset

## Løsning

- Sett inn en bot av 10mm hardox i området som er slitt. Varenummer 125149050.



- Ta mål av boten og tegn på viftehuset der den skal sveises inn.
- Skjær ut det oppmerkede området. Skjær ut rundt avstiverstag og puss til dette etterpå for å få den nye boten på plass.
- Punkt den nye boten fast og helsveis etterpå. Sveis også avstiverstaget fast i den nye boten.