

# Servicemelding

Produkt: SP200	Servicemeldingsnr: 3112-S001	Ver: 1
-------------------	---------------------------------	-----------

## Symptom

Pumpa har lav kapasitet. Spesielt lav lastekapasitet.

## Årsak

1. Suger luft omkring pumpehuset.
2. Tykk gjødning
3. Pumpehuset for nært gulvet.
4. Feil avstand i pumpehuset
5. Kutteringen er utslitt/ deformert
6. Skovelhjulet er utslitt/ deformert

## Løsning

1. Tilsett vann og spyle ned over området omkring pumpa. Ikke kast bløtmassen slik at pumpa blokkeres av tørrmasse. Hev pumpa med hydraulikksylinderen under drift, hvis montert.
2. Tilsett vatn Pumpa klarer maks 9-10 % tørrstoff
3. Forleng støttefoten
4. Juster avstanden mellom kuttering og skovelhjul. [3112-S002](#)
5. Bytt ut kutteringen. [3112-S003](#)
6. Bytt ut skovelhjulet. [3112-S004](#)