

Servicemelding

Produkt: SP200	Servicemeldingsnr: 3112-S005	Ver: 1
-------------------	---------------------------------	-----------

Symptom

Pumpa vibrerer

Årsak

1. Kjører pumpa på kritisk turtall.
2. For stort avvik i vinkel på drivledd. Maks 20°.
3. Bøyd drivaksel.
4. Utslitt plastlagring.
5. Lageret mellom drivaksel og dobbelledd er utslitt.
6. Ansamling av "tørrgjødse" mellom drivaksel og dekkør.
7. Dobbeltgearboksen på pumpefeste er skrudd fast

Løsning

1. Bestemte turtall kan gi vibrasjoner. Unngå dette med en liten økning/minking av turtall.
2. Hev eller senk pumpa i forhold til traktor.
3. Bytt drivakselen og eventuelt dekkørret. Kontroller dobbelleddet. [3112-S007](#)
4. Kontroller opplagringen til skovelhjulet. Skift plastlager hvis opplagringen er slitt. [3112-S006](#)
5. Skift lager. [3112-S008](#)
6. Rengjør inne i dekkørret. [3112-S009](#)
7. Se [3121-S010](#)