

Servicemelding

Produkt: PO50	Servicemeldingsnr: 3210-S002	Ver: 1
------------------	---------------------------------	-----------

Symptom

Vibrasjoner eller ulyd i propellomrøreren

Årsak

Defekte lager i propellen

Løsning

Bytt lagrene i opplagingsnavet

Ta av seegerringen som står på akslingen mot opplagingsnavet.




Legg en trekloss mot enden av akslingen og bank den løs slik at akslingen beveger seg bakover mot propellen.

Skru løs skruene som holder det røde opplagringsnavet til propellstammen og trekk det av akslingen.



Pass på at platen som sitter imellom opplagringsnavet og propellstammen blir med opplagringsnavet. Denne er her for å holde lagrene på plass.

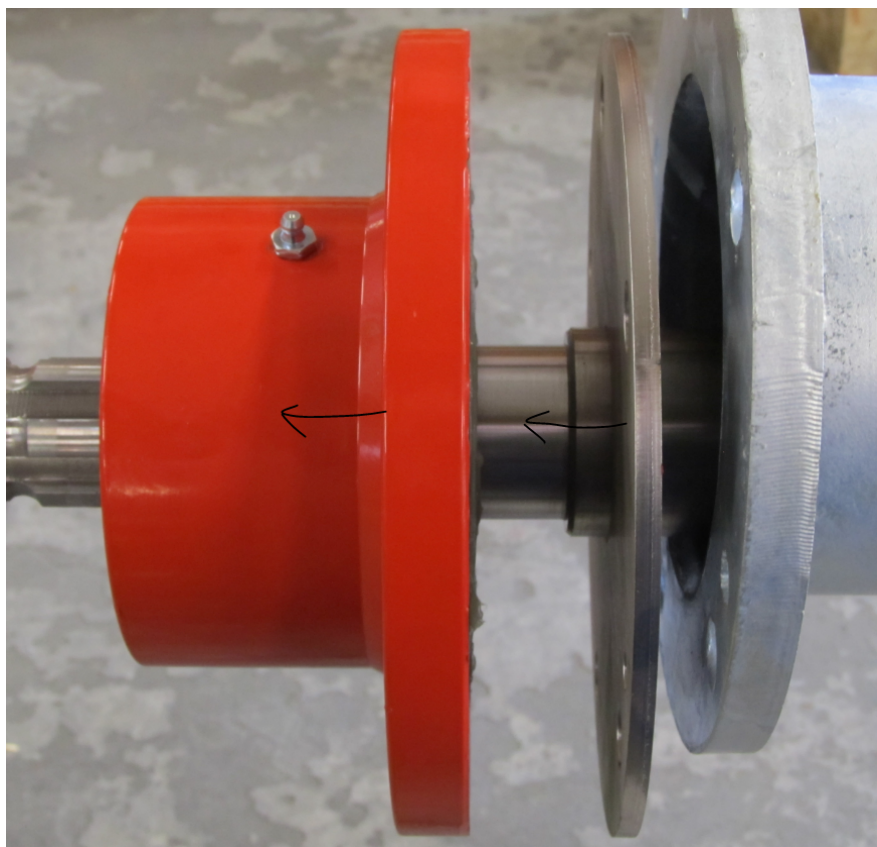

Lagrene inne i opplagringsnavet kan nå byttes.

Sett sammen omrøreren med å følge instruksjonen i motsatt rekkefølge.