

# Servicemelding

Produkt: PT280	Servicemeldingsnr: 3222-S001	Ver: 1
-------------------	---------------------------------	-----------

**PT280 serienummer fom. 200005 tom. 210020**

## Symptom

1. Gearboksene svette olje igjennom luftepluggen
2. Vernetraktene smelter.

## Årsak

1. For mye olje på gearboksene
2. Feil type vernetrakt som ikke er beregnet for varme

## Løsning

1. Reduser oljemengden på hver gearboks fra 1.6 liter til 1,3 liter
2. Bytt ut vernetraktene til ny type. Ny vernetrakt har varenummer 2962137

Send mail til [post@duun.no](mailto:post@duun.no) og oppgi serienummer og problem, så sender vi nye vernetrakter.