

# Servicemelding

Produkt: VM100	Servicemeldingsnr: 4111-S003	Ver: 1
-------------------	---------------------------------	-----------

## Symptom

Sagmotoren mister effekt.

## Årsak

For stor intern lekkasje i sagmotoren.

## Løsning

Ta av lekkoljeslangen i bakkant av sagmotoren og kontroller hvor mye olje som kommer ut når saga brukes. NB! Slangen som tas av må blokkeres eller vil det strømme olje ut av slangen.

Det er normalt med en tynn oljestråle fra lekkoljeløpet. Dersom det spruter olje ut av lekkoljeløpet er det stor indre lekkasje og motoren bør skiftes.