

Service melding


Produkt:
VM450Service meldingsnr:
4121-S001Ver:
1

Tidsforbruk

30 min

Symptom

Lekkasje på blokk under oljetank. Regenerativblokk

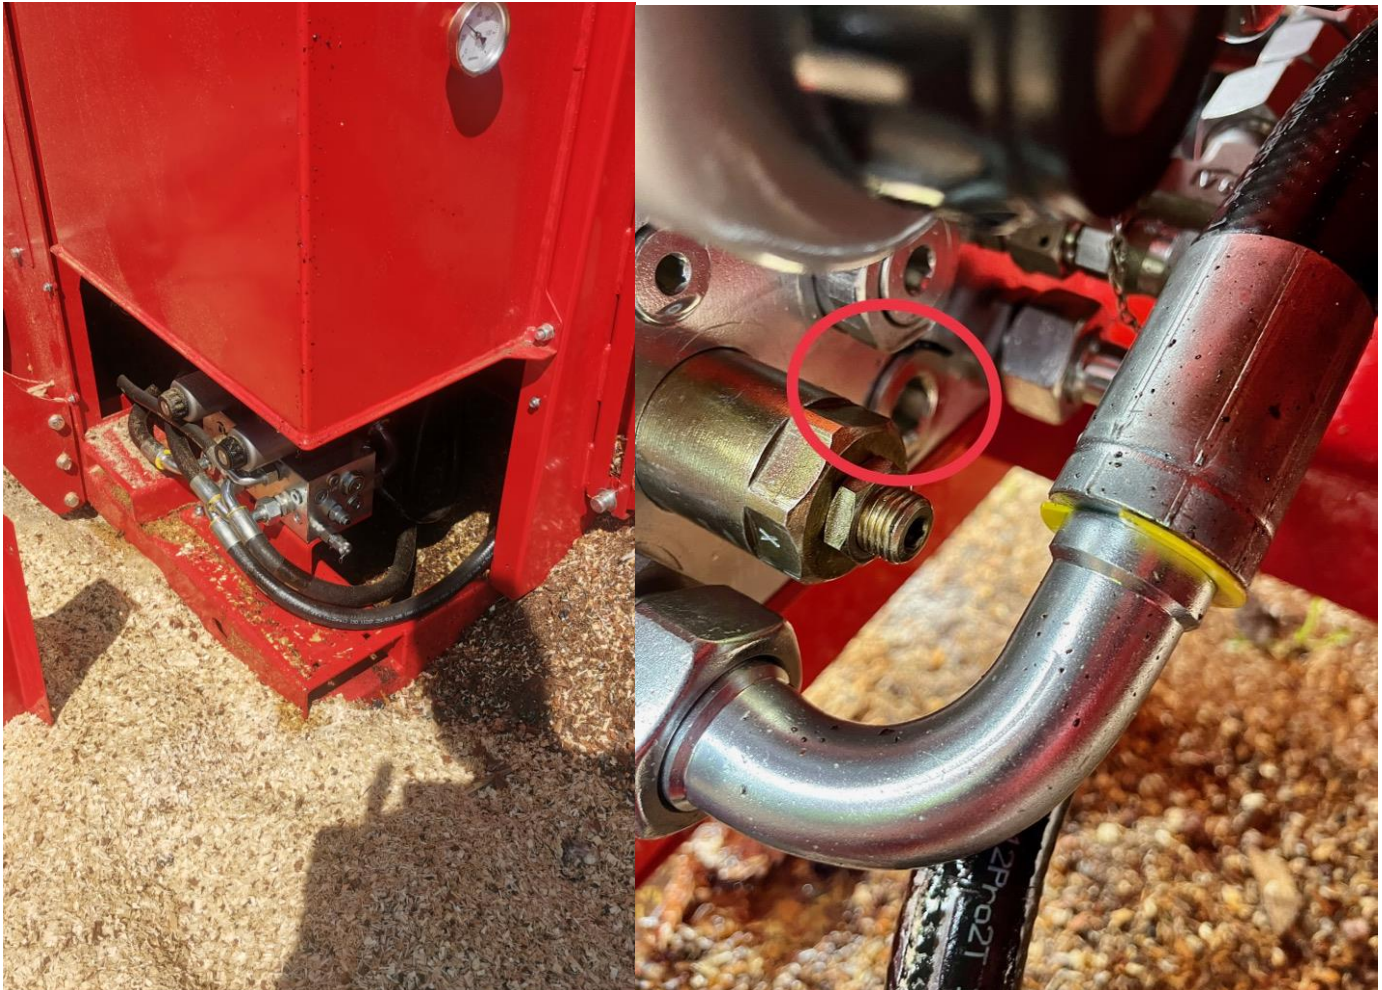

Årsak

O-ring blir sprengt ut fordi pluggen i blokka er for lang og gjengene bunner før o-ringen blir komprimert.


Løsning

Sett inn ny plugg.

1. Løsne slangekobling som vist på bilde og sving slange slik at man kommer til pluggen med verktøy. Ikke ta slange av pga. da vil mye olje renne ut.



2. Skru ut pluggen med en 17mm umbrako.

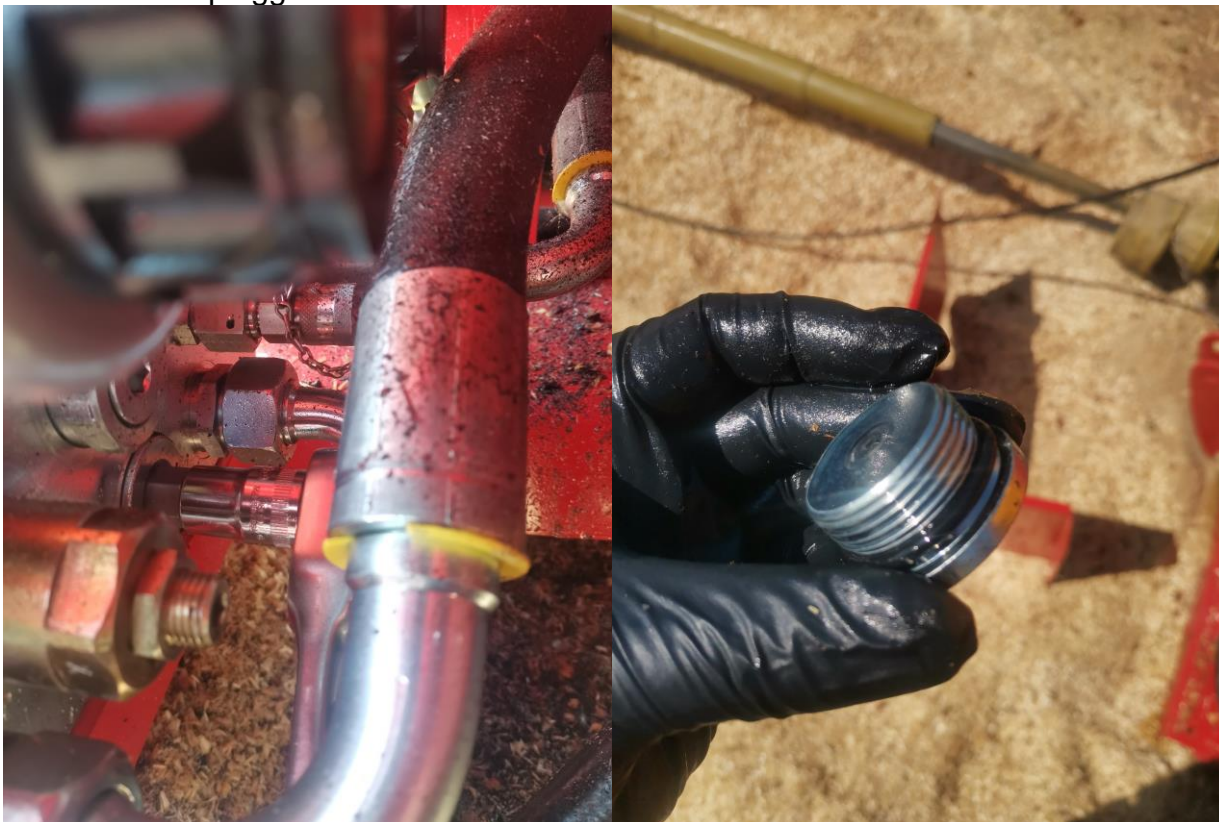

3. Skru inn ny plugg med o-ring og fest slangen.