

Service melding

Produkt:
VM450

Service meldingsnr:
4121-S002

Ver:
1

Tidsforbruk

30 min

Symptom

Hydraulisk sving på utmaterbånd er svak eller siger til siden.

Årsak

Feil i hydraulikksystem

Løsning

Bygg om hydraulikk.


1. Skru løs slange som vist på bilde.
2. Ta ut pluggen som sitter nederfor slangen som ble løsnet.



3. Skru ut ansatsnippele som vist på bilde og sett den inn der pluggen ble fjernet-




4. Sett inn videreføringsplugg som vist på bildet.

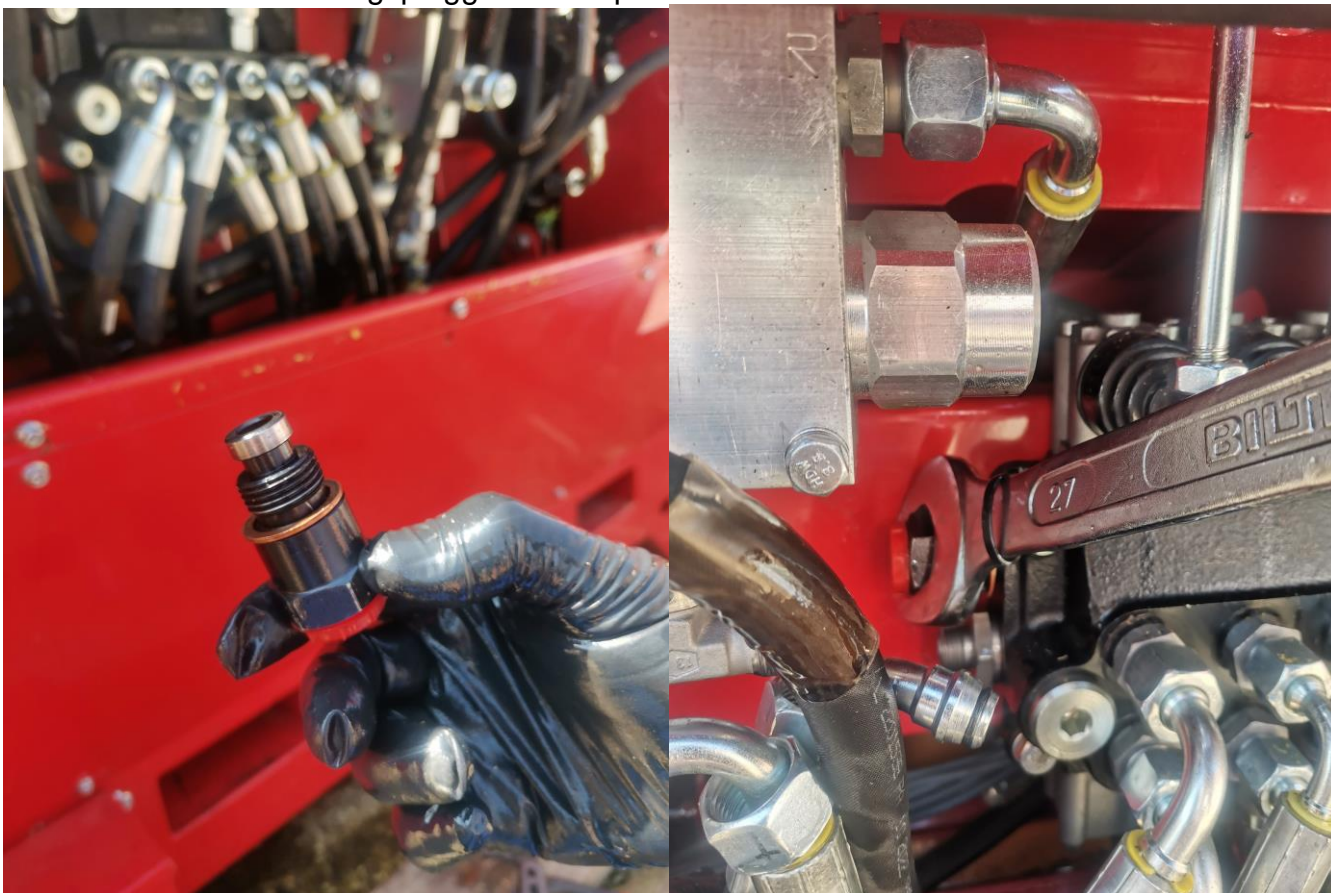


5. Sett inn ansatsnippele som vist på bildet.



6. Sett slangen som ble løsnet i starten tilbake på plass.

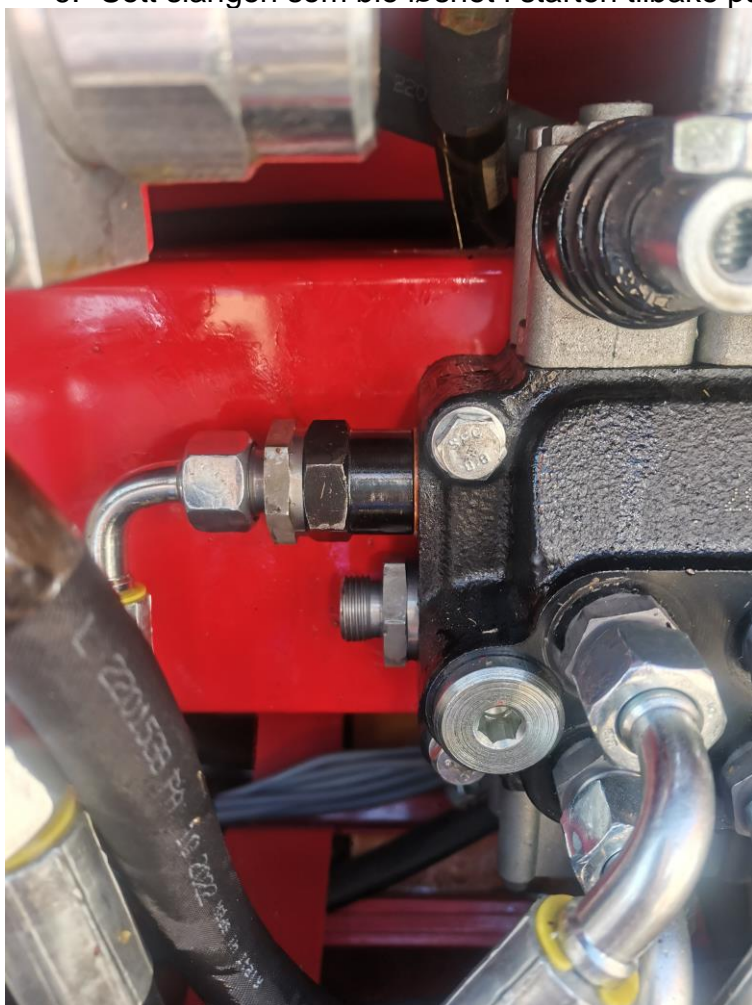

7. Løsne t-nippelen som vist på bildet og sett en ekstra t-nippel i mellom den som ble løsnet og ventilen.

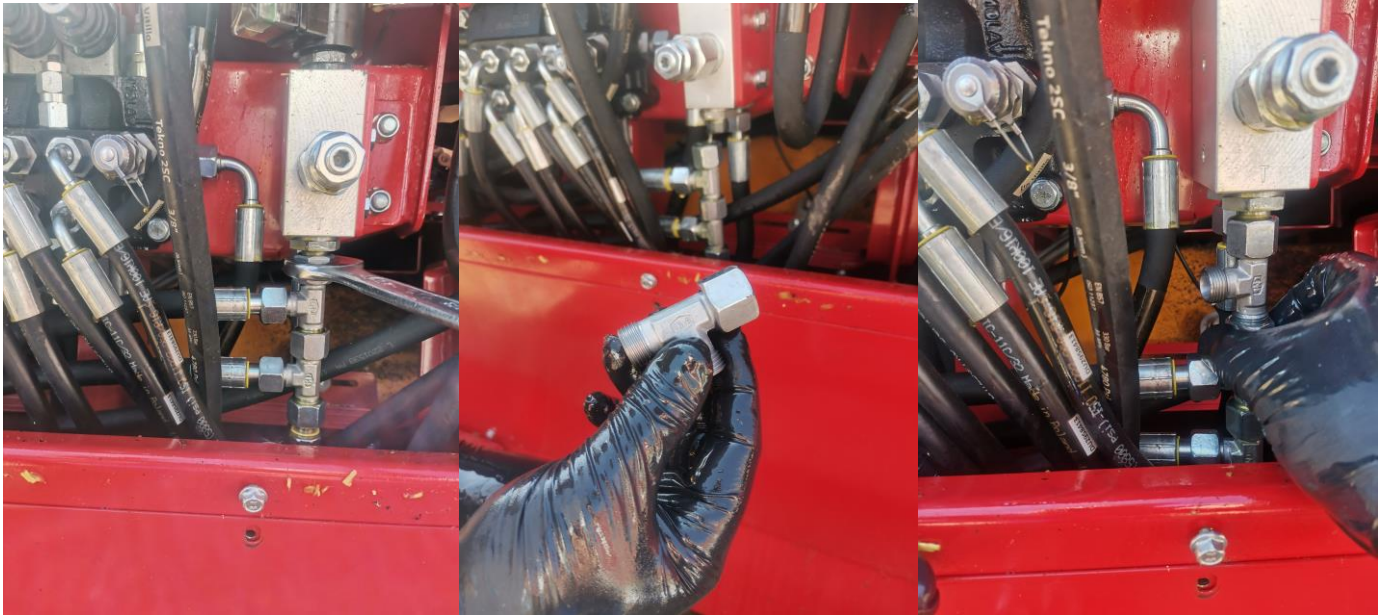

8. Monter ny slange mellom ny ansatsnippel og T-nippel.

