

Servicemelding

Produkt: VM370	Servicemeldingsnr: 4131-S002	Ver: 1
-------------------	---------------------------------	-----------

Symptom

Utmaterbåndet stopper og kiler seg

Årsak

Kjedehjulet som driver utmaterkjedet sklir inn mot hydraulikkmotoren og går tyngre

Løsning

Bytt settskruen som låser kjedehjulet fast på akslingen.

Bestill ny settskrue som har hul ende og setter seg bedre mot akslingen

Varenummer: 2473237

Viktig å bruke Lock tite på settskruen

