

Servicemelding

Produkt: VM370/VM370X (SN: 150001-210030)	Servicemeldingsnr: 4131-S003	Ver: 1
--	---------------------------------	-----------

Hensikt

Dersom det kommer fuktighet inn i el-boksen på maskinen over lang tid kan dette medføre korrosjon på kretskortet som potensielt kan medføre at funksjoner på maskinen starter uten at de har blitt initiert av brukeren og selv om sikkerhetsdeksel er åpent. Vi informerer om at kretskortet er lakkert som beskyttelse mot korrosjon, men at påvirkning over tid likevel kan medføre korrosjon.

Symptom

Sagmotoren og klyvestempelet kan starte, selv om sikkerhetsdekselet er åpent. Merk: dette kan skje uten forvarsel dersom korrosjon påvirker kretskortet.

Årsak

Fukt i el boks. Forårsaket fordi vann følger kabel fra strømkontakt.

Løsning

- SN: 150001-190020 – boksen er plassert inne i maskinen
- SN: 190021-210030 – boksen er plassert oppå maskinen

1. Åpne dekselet som vist på bilde og åpne el-boksen.




Hvis det er fukt i boksen og fuktskade på kortet, ta kontakt med Duun Industrier as.

Send mail til post@duun.no


Skriv: Oppgradering kretskort VM370.

Vi trenger å vite serienummer på maskinen, modell og kontaktinfo på eier.

2. Bor ett $\varnothing 5\text{mm}$ hull for drenering i bunnen av boksen. (Se pil)

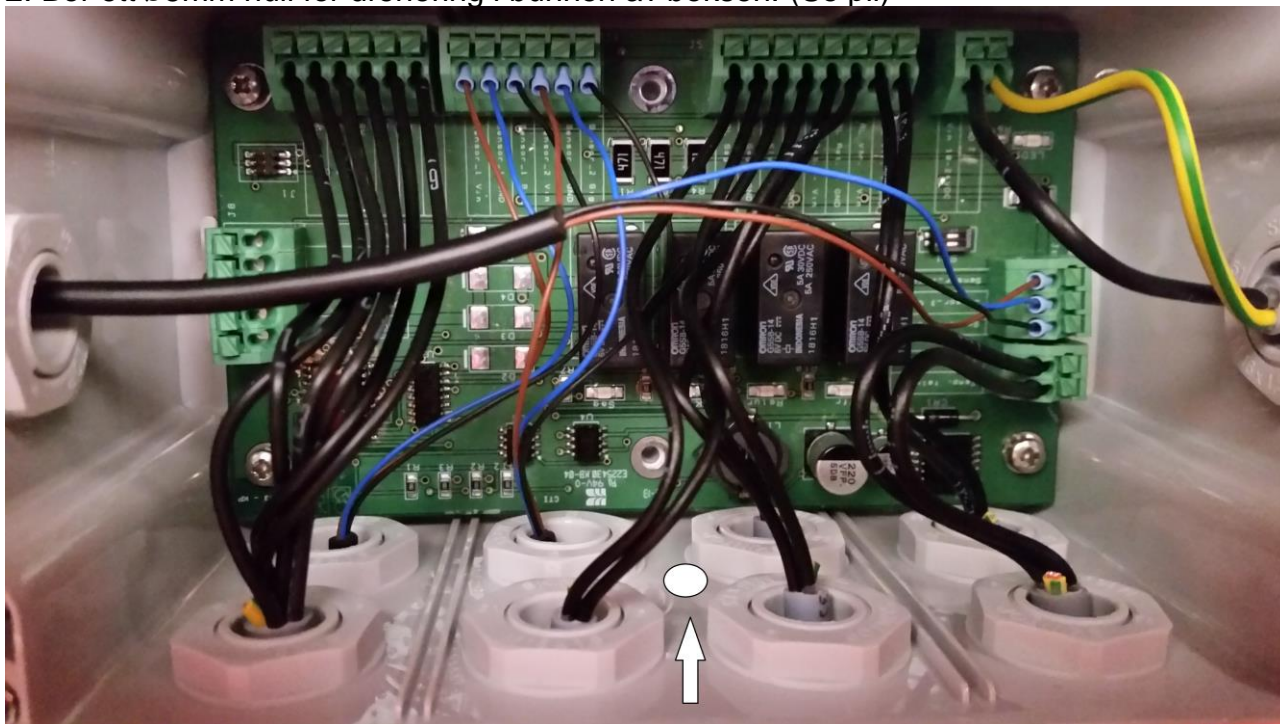

3. Ledning må legges og formes så den blir slik som bildet, så den får en bøy ned før den går i boksen. Eventuelt vann vill da bli ledet bort fra boksen. Løsne eventuelt strips som er festet til hydraulikkslanger.

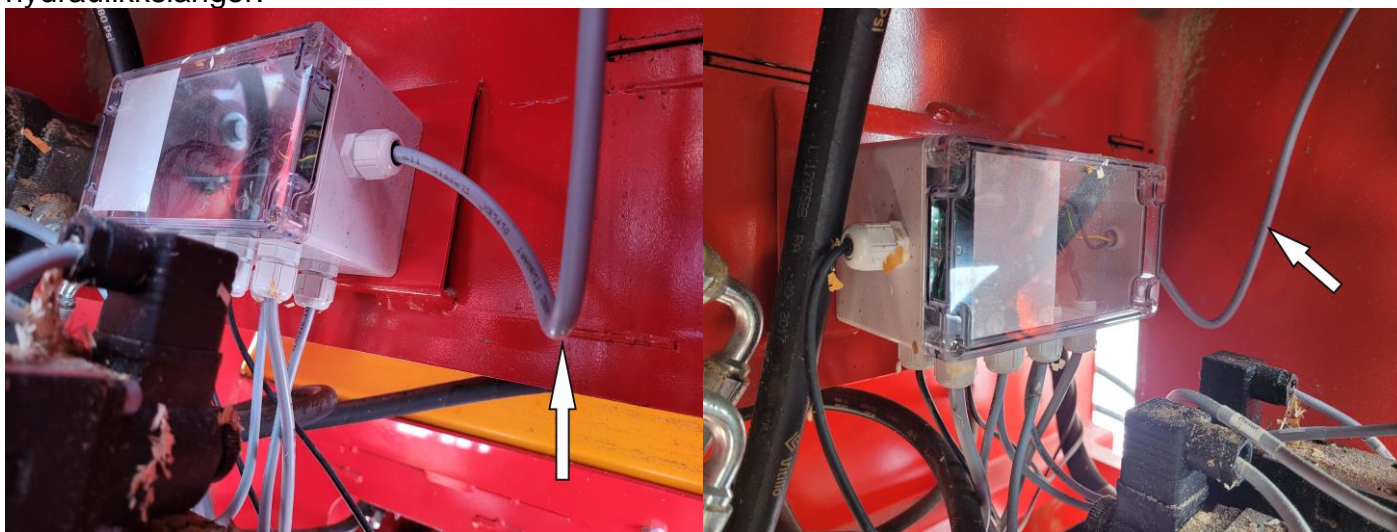

4. For maskiner der boksen er plassert oppe på maskinen er det ikke nødvendig å endre føring av ledning.