

# Servicemelding

Produkt: VM320	Servicemeldingsnr: 4132-S001	Ver: 1
-------------------	---------------------------------	-----------

## Symptom

Medbringere på transportbånd hefter i innløpet på transportbåndet.


## Årsak

Medbringer er rotert mer enn innløpet tolererer


## Løsning

Montere to stk ledeplater i innløpet. Komplettnummer 141329011


Pos	Ant	Artikkelnr	Beskrivelse
1	4	2476197	Unbrako rundhodeskrue M6x12 EIZn ISO 7380
2	1	14132137	Ledeplate venstre
3	1	14132138	Ledeplate høyre
4	4	2483608	Lockingmutter M6 EIZn DIN 985

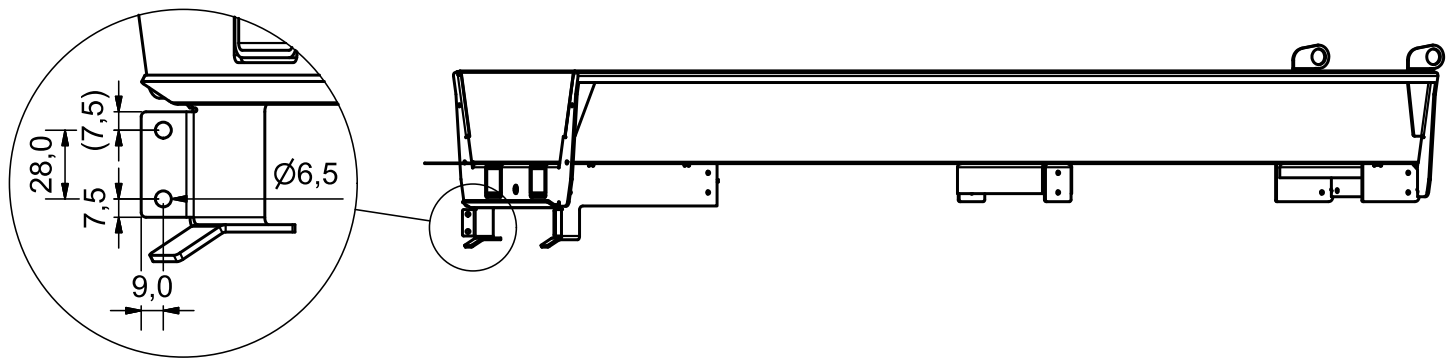

Bor opp totalt fire stk Ø6,5 hull, som vist på bildet over.

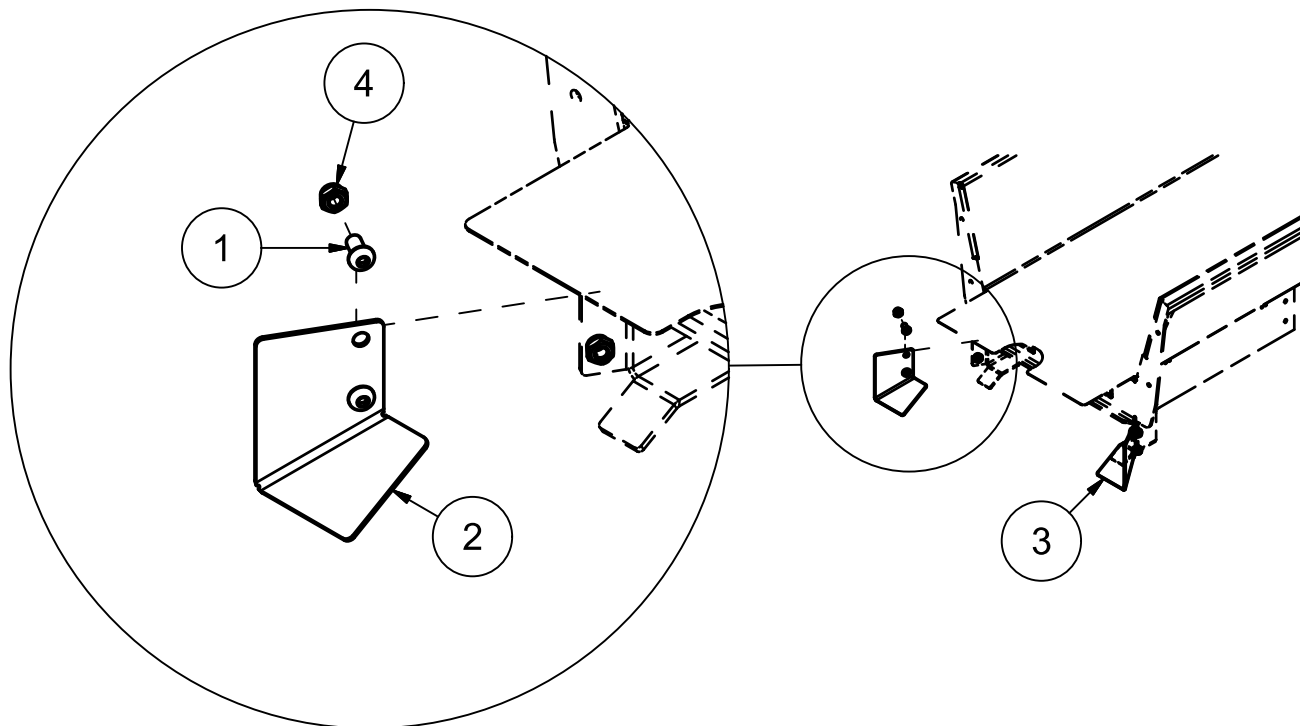

Monter ledeplatene som vist på bildet over.

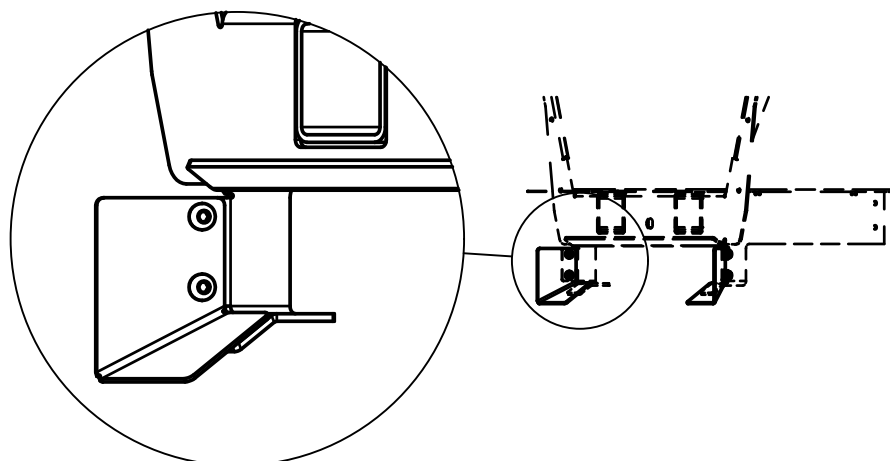

Bildet over viser ledeplate ferdig montert.